

### АКТ

обстеження технічного стану ЕКСКАВАТОР ГУСЕН.ГІДРАВЛІЧНИЙ НІТАСНІ ZX650LC-3 №Т00515АЕ інв.№41059

Комісія в складі: Голова комісії: начальник АТЦ  
Члени комісії  
Заступник начальника АТЦ з обладнання  
Начальник колони КДТ  
Начальник дільниці ТОТ  
провела обстеження технічного стану ЕКСКАВАТОР ГУСЕН.ГІДРАВЛІЧНИЙ НІТАСНІ ZX650LC-3 №Т00515АЕ інв.№41059

Меркулов Р.М.

Лябіков Д.Ю.  
Здохленко Ю.В.  
Василенко І.А.

В результаті обстеження, встановлено:

- 1 Рік випуску 2008
- 2 Напрацювання м/г 35289,9
- 3 Кап.ремонт — не виконувався
- 4 Стан вузлів, системи і агрегатів:

№ п/п	Найменування вузла (основного засоба)	Характеристика дефектів	Спосіб визначення
1	Двигун	Зношення поршневої групи, колінчатого валу та головки блоку циліндрів, низький тиск в системі змазки ДВЗ, підвищена витрата дизельного палива.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
2	Ходова частина, КПП	Сторонній шум, підвищена вібрація, збій при перемиканні КПП. Граничний знос робочої поверхні, присутність металічних включень (продуктів зносу) у системі змащення.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
3	Рама та кабіна	Корозія, тріщини поведіння корпусу рами. Поставка кабіни.	Візуальний огляд
4	Електрообладнання та електросистеми	Замикання статорних якірних обмоток стартера та генератора. Механічний знос елементів проводки, розриви електричного ланцюга.	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд
5	Гідравлічна система	Механічне пошкодження гнучкого трубопроводу високого тиску (шланг високого тиску)	Результат попередніх обстежень, візуальний огляд

- Подальша експлуатація екскаватору гусеничного гідравлічного НІТАСНІ ZX650LC-3 №Т00515АЕ інв.№41059 без проведення кап.ремонту ДВЗ, гідравлічної системи, заміни кабіни машиніста, та заміни електро дротів не можливе.

Підписи:

Начальник АТЦ

Меркулов Р.М.

Заступник начальника АТЦ з обладнання

Лябіков Д.Ю.

Начальник колони КДТ

Здохленко Ю.В.

Начальник дільниці ТОТ

Василенко І.А.